

narex[®]

**Původní návod k používání
Pôvodný návod na použitie
Original operating manual**

EVM 32



Původní návod k používání (CS)	4
Pôvodný návod na použitie (SK)	8
Original operating manual (EN)	12

Symbole použité v návodu a na stroji

Symbole použité v návode a na stroji

Symbols used in the manual and on the machine



Varování před všeobecným nebezpečím!
Varovanie pred všeobecným nebezpečenstvom!
Warning of general danger!



Pozor! Pro snížení rizika úrazu čtěte návod!
Pozor! Pre zniženie rizika úrazu si prečítajte návod!
Caution! Read this manual to reduce the injury hazard!



Nepatří do komunálního odpadu!
Nepatrí do komunálneho odpadu!
Not to be included in municipal refuse!


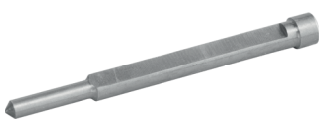





Používejte ochranné brýle!
Používajte ochranné okuliare!
Use safety glasses!

Rozsah dodávky

Rozsah dodávky

Scope of delivery

15		Dávkovač chladicí kapaliny Dávkovač chladiacej kvapaliny Cooling liquid dispenser	1x
17		Středící hrot Strediaci hrot Centre point	1x
18		Šestihranný klíč SW4 Šesthranný klúč SW4 Rectangular wrench SW4	1x
19		Bezpečnostní pás Bezpečnostný pás Safety belt	1x

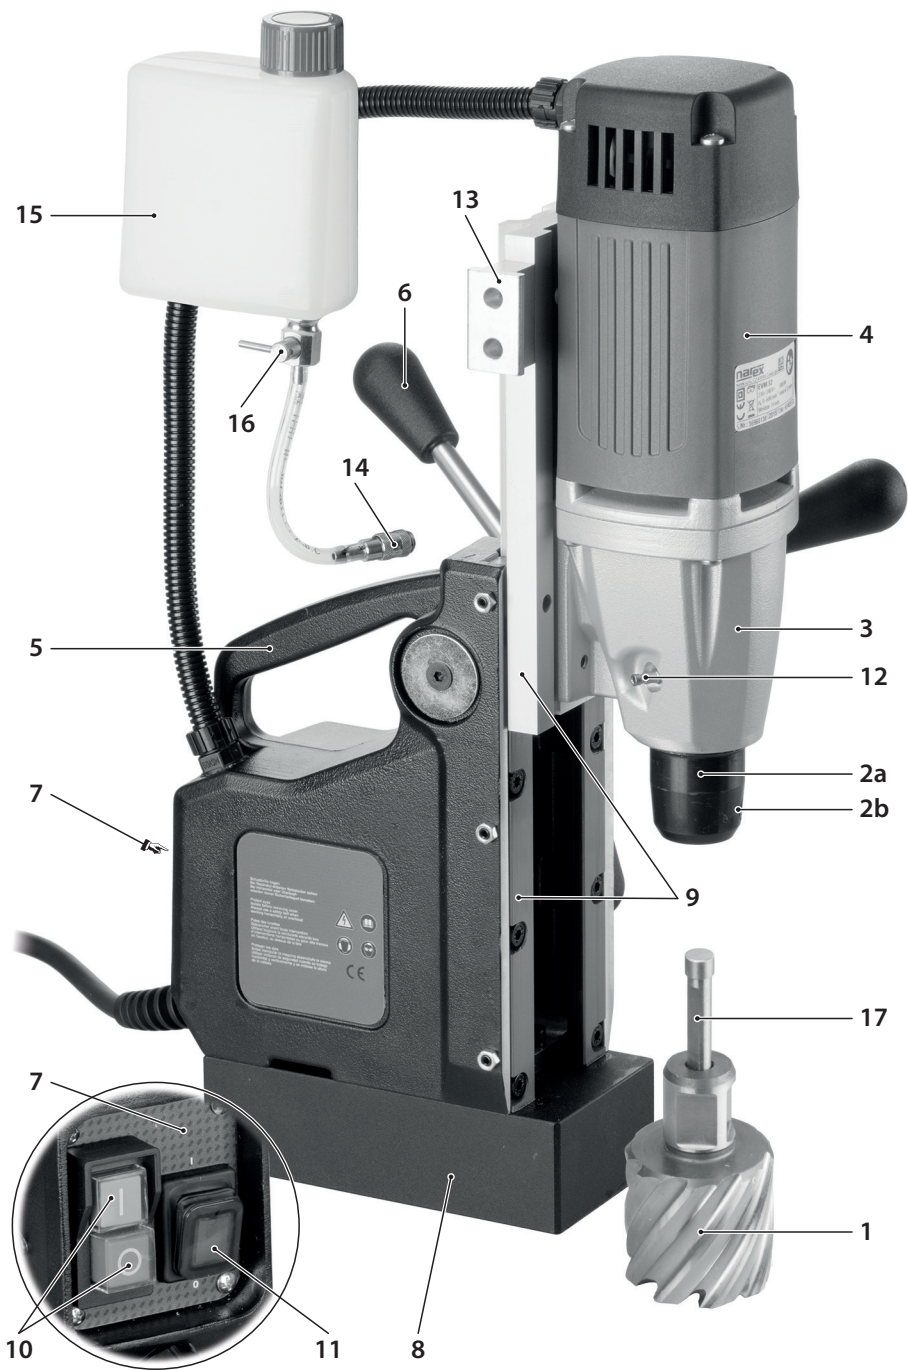

Magnetická jádrová vrtačka EVM 32

Původní návod k používání (CS)

Obsah	Popis stroje
Popis stroje.....4	1Jádrový vrták (nástroj)*
Technická data.....4	2a.....Vřetenno
Všeobecné bezpečnostní pokyny4	2b ...Upínací šroub
Bezpečnostní varování pro vrtačky.....5	3.....Převodovka
Informace o hlučnosti a vibracích.....6	4.....Motor
Použití.....6	5.....Držadlo
Uvedení do provozu a používání.....6	6.....Páka
Ochrana proti nechtěnému sepnutí.....6	7.....Ovládací panel
Pracovní pokyny.....6	8.....Magnet
Údržba a servis.....7	9.....Vodící saně
Skladování.....7	10 ...Spínač motoru
Recyklace.....7	11 ...Spínač magnetu
Záruka.....7	12 ...Přívod chladicí kapaliny
Prohlášení o shodě.....7	13 ...Závěs
	14 ...Rychlospojka
	15 ...Dávkovač chladicí kapaliny
	16 ...Ventil
	17 ...Středící hrot
	18 ...Šestihranný klíč SW4
	19 ...Bezpečnostní pás

*) Zobrazené nebo popsané příslušenství nemusí být součástí dodávky.

Technická data

Typ	EVM 32
Napájecí napětí	230 V
Sítový kmitočet	50–60 Hz
Příkon	900 W
Otáčky naprázdno	600 min ⁻¹
Otáčky při zatížení	450 min ⁻¹
Zdvih	160 mm
Upínání	Weldon 19 mm
Vrtání ø max.	
Spirálový vrták	13 mm
Jádrový vrták	32 mm
Rozměr (D×Š×V)	269×163×310/470 mm
Rozměr základny magnetu (D×Š)	168×84 mm
Hmotnost	12,0 kg
Třída ochrany	I

Všeobecné bezpečnostní pokyny



VÝSTRAHA! Přečtěte si všechny bezpečnostní pokyny a celý návod. Nedodržení veškerých následujících pokynů může vést k úrazu elektrickým proudem, ke vzniku požáru a/nebo k vážnému zranění osob.

Uchovávejte veškeré pokyny a návod pro budoucí použití.

Výrazem „elektrické nářadí“ ve všech dále uvedených výstražných pokynech je myšleno elektrické nářadí napájené (pohyblivým přívodem) ze sítě, nebo nářadí napájené z baterií (bez pohyblivého přívodu).

1) Bezpečnost pracovního prostředí

a) **Udržujte pracoviště v čistotě a dobře osvětlené.** Ne-

pořádek a tmavá místa na pracovišti bývají příčinou nehod.

- b) **Nepoužívejte elektrické nářadí v prostředí s nebezpečím výbuchu, kde se vyskytují hořlavé kapaliny, plyny nebo prach.** V elektrickém nářadí vznikají jiskry, které mohou zapálit prach nebo výparu.
- c) **Při používání elektrického nářadí zamezte přístupu dětí a dalších osob.** Budete-li vyrušováni, můžete ztratit kontrolu nad prováděnou činností.

2) Elektrická bezpečnost

- a) **Vidlice pohyblivého přívodu elektrického nářadí musí odpovídat síťové zásuvce.** Nikdy jakýmkoli způsobem neupravujte vidlice. S nářadím, které má ochranné spojení se zemí, nikdy nepoužívejte žádné zásuvkové adaptéry. Vidlice, které nejsou zne-

hodnoceny úpravami, a odpovídající zásuvky omezi nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

- b) Vyvarujte se dotyku těla s uzemněnými předměty, jako např. potrubí, tělesa ústředního topení, sporáky a chladničky. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem je větší, je-li vaše tělo spojeno se zemí.
- c) Nevystavujte elektrické nářadí dešti, vlhku nebo mokru. Vnikne-li do elektrického nářadí voda, zvyšuje se nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- d) Nepoužívejte pohyblivý přívod k jiným účelům. Nikdy nenoste a netahejte elektrické nářadí za přívod ani nevytrhávejte vidlice ze zásuvky tahem za přívod. Chraňte přívod před horkem, mastnotou, ostrými hranami a pohyblivými se částmi. Poškozené nebo zamotané přívody zvyšují nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- e) Je-li elektrické nářadí používáno venku, používejte prodlužovací přívod vhodný pro venkovní použití. Používání prodlužovacího přívodu pro venkovní použití omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- f) Používá-li se elektrické nářadí ve vlhkých prostorech, používejte napájení chráněné proudovým chráničem (RCD). Používání RCD omezuje nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

3) Bezpečnost osob

- a) Při používání elektrického nářadí buďte pozorní, věnujte pozornost tomu, co právě děláte, soustřeďte se a strážlivě uvažujte. Nepracujte s elektrickým nářadím, jste-li unaveni nebo jste-li pod vlivem drog, alkoholu nebo léků. Chvilková nepozornost při používání elektrického nářadí může vést k vážnému poranění osob.
- b) Používejte ochranné pomůcky. Vždy používejte ochranu očí. Ochranné pomůcky jako např. respirátor, bezpečnostní obuv s protiskluzovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy nebo ochrana sluchu, používané v souladu s podmínkami práce, snižují nebezpečí poranění osob.
- c) Vyvarujte se neúmyslného spuštění. Ujistěte se, zda je spínač při zapojování vidlice do zásuvky a/ nebo při zasouvání baterií či při přenášení nářadí vypnutý. Přenášení nářadí s prstem na spínači nebo zapojování vidlice nářadí se zapnutým spínačem může být příčinou nehod.
- d) Před zapnutím nářadí odstraňte všechny seřizovací nástroje nebo klíče. Seřizovací nástroj nebo klíč, který ponecháte připevněn k otáčející se části elektrického nářadí, může být příčinou poranění osob.
- e) Pracujte jen tam, kam bezpečně dosáhnete. Vždy udržujte stabilní postoj a rovnováhu. Budete tak lépe ovládat elektrické nářadí v nepředvídaných situacích.
- f) Oblékejte se vhodným způsobem. Nepoužívejte volné oděvy ani šperky. Dbejte, aby vaše vlasy, oděv a rukavice byly dostatečně daleko od pohyblivých se částí. Volné oděvy, šperky a dlouhé vlasy mohou být zachyceny pohyblivými se částmi.
- g) Jsou-li k dispozici prostředky pro připojení zařízení k odsávání a sběru prachu, zajistěte, aby taková zařízení byla připojena a správně používána. Použití těchto zařízení může omezit nebezpečí způsobená vznikajícím prachem.

4) Používání elektrického nářadí a péče o ně

- a) Nepřetěžujte elektrické nářadí. Používejte správné nářadí, které je určeno pro prováděnou práci. Správné elektrické nářadí bude lépe a bezpečněji vykonávat práci, pro kterou bylo konstruováno.
- b) Nepoužívejte elektrické nářadí, které nelze zapnout a vypnout spínačem. Jakékoli elektrické nářadí, které nelze ovládat spínačem, je nebezpečné a musí být opraveno.
- c) Odpojte nářadí vytažením vidlice ze síťové zásuvky a/nebo odpojením baterií před jakýmkoli seřizováním, výměnou příslušenství nebo před uložením nepoužívaného elektrického nářadí. Tato preventivní bezpečnostní opatření omezují nebezpečí nahodilého spuštění elektrického nářadí.
- d) Nepoužívané elektrické nářadí ukládejte mimo dosah dětí a nedovoďte osobám, které nebyly seznámeny s elektrickým nářadím nebo s těmito pokyny, aby nářadí používaly. Elektrické nářadí je v rukou nezkušených uživatelů nebezpečné.
- e) Udržujte elektrické nářadí. Kontrolujte seřízení pohyblivých se částí a jejich pohyblivost, soustřeďte se na praskliny, zlomené součásti a jakékoli další okolnosti, které mohou ohrozit funkci elektrického nářadí. Je-li nářadí poškozeno, před dalším používáním zajistěte jeho opravu. Mnoho nehod je způsobeno nedostatečně udržovaným elektrickým nářadím.
- f) Řezací nástroje udržujte ostré a čisté. Správně udržované a naostrěné řezací nástroje s menší pravděpodobností zachytí za materiál nebo seablokují a práce s nimi se snáze kontroluje.
- g) Elektrické nářadí, příslušenství, pracovní nástroje atd. používejte v souladu s těmito pokyny a takovým způsobem, jaký byl předepsán pro konkrétní elektrické nářadí, a to s ohledem na dané podmínky práce a druh prováděné práce. Používání elektrického nářadí k provádění jiných činností, než pro jaké bylo určeno, může vést k nebezpečným situacím.

5) Servis

- a) Opravy vašeho elektrického nářadí svěřte kvalifikované osobě, které bude používat identické náhradní díly. Tímto způsobem bude zajištěna stejná úroveň bezpečnosti elektrického nářadí jako před opravou.

Bezpečnostní varování pro vrtačky

- Používejte přídavnou rukojeť (přídavné rukojeti), je-li (jsou-li) dodávána (dodávány) s nářadím. Ztráta kontroly může způsobit zranění osoby.
- Při provádění činnosti, kde se obráběcí nástroj může dotknout skrytého vedení nebo svého vlastního přívodu, držte elektromechanické nářadí za úchopové izolované povrchy. Dotyk obráběcího nástroje se „živým“ vodičem může způsobit, že se neizolované kovové části elektromechanického nářadí stanou „živými“ a mohou vést k úrazu uživatele elektrickým proudem.

Informace o hlučnosti a vibracích

Hodnoty byly naměřeny v souladu s ČSN EN 60745.

Hladina akustického tlaku $L_{pA} = 87$ dB (A).

Nepřesnost měření $K = 1,5$ dB (A).



POZOR! Při práci vzniká hluk!

Používejte ochranu sluchu!

Hodnota vibrací a_v (součet vektorů ve třech směrech) a nepřesnost K zjištěné podle ČSN EN 60745:

Vrtání $a_{v,D} = 0,81$ m/s²

Nepřesnost měření $K = 1,5$ m/s²

Uvedené hodnoty vibrací a hlučnosti byly změřeny podle zkušebních podmínek uvedených v ČSN EN 60745 a slouží pro porovnání nářadí. Jsou vhodné také pro předběžné posouzení zatížení vibracemi a hlukem při použití nářadí.

Uvedené hodnoty vibrací a hlučnosti se vztahují k hlavnímu použití elektrického nářadí. Při jiném použití elektrického nářadí, s jinými nástroji nebo při nedostatečné údržbě se zatížení vibracemi a hlukem může během celé pracovní doby výrazně zvýšit.

Pro přesné posouzení během předem stanovené pracovní doby je nutné zohlednit také dobu chodu nářadí na volnoběh a vypnutí nářadí v rámci této doby. Tím se může zatížení během celé pracovní doby výrazně snížit.

Použití

Stroj je určen výhradně k vrtání magnetických a nemagnetických kovů do maximálního rozměru, který je uveden v technických parametrech.

Za neurčené použití ručí sám uživatel.

Uvedení do provozu a používání

Nesprávné používání může způsobit poškození nářadí. Dbejte proto těchto pokynů:

- Používejte vždy ostré vrtáky.
- Zatěžujte nářadí tak, aby nedošlo k velkému snížení otáček anebo k zastavení stroje.

Zkontrolujte, zda údaje na výrobním štítku souhlasí se skutečným napětím zdroje proudu. Zkontrolujte, zda typ zástrčky odpovídá typu zásuvky. Nářadí určené pro 230 V se smí připojit i na 220/240 V.



Pozor! Nebezpečí poranění elektrickým proudem. Před jakoukoliv manipulací se strojem vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky!

Upnutí nástroje

Jádrový vrták (1)

- Přesvědčte se, že stopka nástroje i upínací otvor ve vřetenu jsou čisté, zbavené špon, usazenin a podobně.
- Do jádrového vrtáku (1) zasuňte odpovídající středící hrot (17).
- Povolte upínací šroub (2b) šestihlanným klíčem (18) na vřetenu stroje (2a), nasadte stopku jádrového vrtáku (1) do vřetene a upínací šroub (2b) utáhněte.

Spirálový vrták s válcovou hlavou

- Pro upnutí spirálového vrtáku použijte vrtáčkové sklíčko, které našroubujte na adaptér (volitelné příslušenství) a tento komplet následně upněte do vřetene (2a).

Vyjmutí nástroje

- Povolte šroub (2b) na vřetenu (2a) a nástroj vysuňte směrem dolů

Dávkový chladicí kapaliny (15)

- Nádržku na chladicí kapalinu nasadíte na závěs (13).
- Přívodní hadičku chladicí kapaliny nasadíte rychlospojkou (14) na přívod chladicí kapaliny (12) do stroje.

Práce se strojem

Ustavte stroj na požadované místo. Řiďte se níže uvedenými pracovními pokyny.

- Zapněte magnet spínačem (11) - kontrolka ve spínači se rozsvítí. **Vyzkoušejte tahem za držadlo (5), zda stroj na podkladu drží!**
- Otevřete ventil (16) na přívodní hadičce chladicí kapaliny. (Pro vrtání ve svislé poloze.)
- Zapněte stroj spínačem (10) - zelené tlačítko (I).
- Posouvejte pomocí páky vrták k obrobku.

Středící hrot (17) funguje zároveň jako uzávěr chladicí soustavy. Jakmile se středící hrot opře o materiál, je možné dávkovat chladicí kapalinu z nádržky.

Ochrana proti nechtěnému sepnutí

Z bezpečnostních důvodů má stroj ochranu proti nechtěnému sepnutí. Pokud se vypne magnet, at už spínačem, nebo v důsledku výpadku proudu, je po zapnutí magnetu nutno znovu zapnout motor.

Pracovní pokyny

Magnet

Přidržovací síla magnetu závisí na vlastnostech podkladu. Pokud je povrch lakovaný, pozinkovaný, nerovný či zrezlý, může být účinnost magnetu snížena.

Aby magnet co nejlépe účinkoval, musí být splněny následující podmínky:

Podklad musí být magnetický!

- Podklad i magnet musí být čisté, zbavené mastnoty a dalších nečistot.

Podklad musí být rovný!

- Magnet nejlépe účinkuje na nízkouhlíkatých ocelích o síle minimálně 20 mm. Při vrtání do tenčích materiálů je potřeba pod obráběný materiál připevnit dodatečnou ocelovou desku o rozměrech minimálně 100×200×20 mm.

Vrtání nemagnetických materiálů je možné pouze s pomocí dalších upevňovacích zařízení!



Pozor! Při práci v jiné než svislé poloze používejte vždy bezpečnostní pás (19). Stroj by mohl spadnout, pokud dojde k výpadku proudu nebo se z jiného důvodu uvolní magnet. Bezpečnostní pás (19) provlékněte držadlem stroje (5), aby nemohl vyklouznout!

Chlazení

Používejte vždy dostatečné množství chladicí kapaliny, například řeznou pastu CIMTAP ředěnou vodou v poměru 1:4. Pracujte s připojenou nádržkou na chladicí kapalinu (15). Chladicí kapalina je vnitřním vedením přiváděna až k obrobku.



Pozor! Při vrtání svisle vzhůru nelze chladicí kapalinu dávkovat pomocí připojeného dávkovače chladicí kapaliny (15). Před vrtáním i v jeho průběhu je třeba obrobek i vrták ošetřovat neředěnou pastou CIMTAP nebo vhodným řezným olejem ve spreji.

Vrtání

Vrtání jádrovými vrtáky (1) nevyžaduje velkou sílu posuvu. Zvýšením tlaku na páku posuvu se práce neurychlí, pouze se zvýší opotřebení nástroje a stoj je přetěžován.



Pozor! Při vrtání nepoužívejte rukavice. Rukavice by mohla být zachycena vrtákem!

Během vrtání neodstraňujte špony! Počkejte, až se stroj po vypnutí úplně zastaví. **Při odstraňování špon použijte rukavice!**



Pozor! Při práci na žebříku, lešení a podobně, musí být obsluha stroje zajištěna proti pádu. Při výpadku proudu se stroj může rozkývat a způsobit pád obsluhy!

Údržba a servis



Pozor! Nebezpečí poranění elektrickým proudem. Před jakoukoliv manipulací se strojem vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky!

- Větrací otvory krytu motoru se nesmí ucpat.
- Po cca 200 hodinách provozu se musí provést následující práce:
 - Kontrola délky kartáčů. Kartáče kratší než 5 mm vyměnit za nové.
 - Výměna mazacího tuku v převodové skříně a ložiskách.



Pozor! Se zřetelem na bezpečnost před úrazem elektrickým proudem a zachování třídy ochrany, se musí všechny práce údržby a servisu, které vyžadují demontáž kapoty stroje, provádět pouze v autorizovaném servisním středisku!

Aktuální seznam autorizovaných servisů naleznete na našich webových stránkách www.narex.cz v sekci „Servisní místa“.

Skladování

Zabalенý stroj lze skladovat v suchém skladu bez vytápění, kde teplota neklesne pod -5 °C.

Nezabalенý stroj uchovávejte pouze v suchém skladu, kde teplota neklesne pod +5 °C a kde bude zabráněno náhlým změnám teploty.

Recyklace

Elektronářadí, příslušenství a obaly by měly být dodány k opětovnému zhodnocení nepoškozující životní prostředí.

Pouze pro země EU:

Nevyhazujte elektronářadí do domovního odpadu!

Podle evropské směrnice 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických zařízeních a jejím prosazení v národních zákonech musí být neupotřebitelné rozebrané elektronářadí shromážděno k opětovnému zhodnocení nepoškozujícímu životní prostředí.

Záruka

Pro naše stroje poskytujeme záruku na materiální nebo výrobní vady podle zákonných ustanovení dané země, minimálně však 12 měsíců. Ve státech Evropské unie je záruční doba 24 měsíců při výhradně soukromém používání (prokázáno fakturou nebo dodacím listem).

Škody vyplývající z přirozeného opotřebení, přetěžování, nesprávného zacházení, resp. škody zaviněné uživatelem nebo zpusobené použitím v rozporu s návodem k obsluze, nebo škody, které byly při nákupu známy, jsou ze záruky vyloučeny.

Reklamacie mohou být uznány pouze tehdy, pokud bude stroj v nerozebraném stavu zaslán zpět dodavateli nebo autorizovanému servisnímu středisku NAREX. Dobře si uschovejte návod k obsluze, bezpečnostní pokyny, seznam náhradních dílů a doklad o koupi. Jinak platí vždy dané aktuální záruční podmínky výrobce.

Poznámka

Na základě neustálého výzkumu a vývoje jsou vyhrazeny změny zde uvedených technických údajů.

Prohlášení o shodě

Prohlašujeme, že toto zařízení splňuje požadavky následujících norem a směrnic.

Bezpečnost:

ČSN EN 60745-1; ČSN EN 60745-2-1

Směrnice 2006/42/EC

Elektromagnetická kompatibilita:

ČSN EN 50366; ČSN EN 55014-1; ČSN EN 55014-2;

ČSN EN 61000-3-2; ČSN EN 61000-3-3

Směrnice 2004/108/EC



Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Antonín Pomeisl
Jednatel společnosti
01. 10. 2013

Magnetická jadrová vrtačka EVM 32

Pôvodný návod na použitie (SK)

Obsah	Popis stroja
Popis stroja 8	1Jadrový vrták (nástroj)*
Technická data 8	2a.....Vreteno
Všeobecné bezpečnostné pokyny 8	2b ...Upínacia skruttka
Bezpečnostné pokyny pre vrtačky..... 9	3.....Prevodovka
Informácie o hlučnosti a vibráciách 10	4.....Motor
Použitie..... 10	5.....Držadlo
Uvedenie do prevádzky a používanie..... 10	6.....Páka
Ochrana proti nechcenému zopnutiu 10	7.....Ovládací panel
Pracovné pokyny..... 10	8.....Magnet
Údržba a servis..... 11	9.....Vodiace sane
Skladovanie..... 11	10 ...Spínač motora
Recyklácia 11	11 ...Spínač magnetu
Záruka 11	12 ...Prívod chladiacej kvapaliny
Vyhlasenie o zhode..... 11	13 ...Záver
	14 ...Rýchlospojka
	15 ...Dávkovač chladiacej kvapaliny
	16 ...Ventil
	17 ...Strediaci hrot
	18 ...Šesthranný kľúč SW4
	19 ...Bezpečnostný pás

*) Zobrazené alebo popísané príslušenstvo nemusí byť súčasťou dodávky.

Technická data

Typ	EVM 32
Napájacie napätie	230 V
Sieťový kmitočet	50–60 Hz
Príkon	900 W
Otáčky naprázdno	600 min ⁻¹
Otáčky pri zaťažení	450 min ⁻¹
Zdvih	160 mm
Upínanie	Weldon 19 mm
Vrtanie ø max.	
Špirálový vrták	13 mm
Korunkový vrták	32 mm
Rozmer (D×Š×V)	269×163×310/470 mm
Rozmer základne magnetu (D×Š)	168×84 mm
Hmotnosť	12,0 kg
Trieda ochrany	I

Všeobecné bezpečnostné pokyny



VÝSTRAHA! Prečítajte si všetky bezpečnostné pokyny a celý návod. Nedodržanie všetkých nasledujúcich pokynov môže prísť k úrazu elektrickým prúdom, ku vzniku požiaru a/alebo k vážnemu zraneniu osôb.

Uchovajte všetky pokyny a návod pre budúce použitie.

Pod výrazom „elektrické náradie“ vo všetkých ďalej uvedených výstražných pokynoch sa myslí elektrické náradie napájané (pohyblivým prívodom) zo siete alebo náradie napájané z batérií (bez pohyblivého prívodu).

1) Bezpečnosť pracovného prostredia

a) Udržujte pracovisko v čistote a dobre osvetlené.

Neporiadok a tmavé miesta na pracovisku bývajú príčinou nehôd.

- b) **Nepoužívajte elektrické náradie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, kde sa vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny alebo prach.** V elektrickom náradí vznikajú iskry, ktoré môžu zapáliť prach alebo výpary.
- c) **Pri používaní elektrického náradia zabráňte prístupu detí a ďalších osôb.** Ak budete vyrušovaný, môžete stratiť kontrolu nad vykonávanou činnosťou.

2) Elektrická bezpečnosť

- a) **Vidlica pohyblivého prívodu elektrického náradia musí zodpovedať sieťovej zásuvke.** Vidlicu nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. S náradím, ktoré má ochranné spojenie so zemou, nikdy nepoužívajte žiadne zásuvkové adaptéry. Nebezpečenstvo úra-

zu elektrickým prúdom obmedzia vidlice, ktoré nie sú znehodnotené úpravami a zodpovedajúce zásuvky.

- b) Vyvarujte sa dotyku tela s uzemnenými predmetmi, ako napr. potrubie, telesá ústredného kúrenia, sporáky a chladničky. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom je väčšie, ak je vaše telo spojené so zemou.
- c) Nevystavujte elektrické náradie dažďu, vlhku alebo mokru. Ak vnikne do elektrického náradia voda, zvyšuje sa nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- d) Nepoužívajte pohyblivý prívod k iným účelom. Nikdy nenoste a neťahajte elektrické náradie za prívod ani nevytrhávajte vidlicu zo zásuvky ťahom za prívod. Chráňte prívod pred horkom, masnotou, ostrými hranami a pohybujúcimi sa časťami. Poškodené alebo zamotané prívody zvyšujú nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- e) Ak je elektrické náradie používané vonku, používajte predlžovací prívod vhodný pre vonkajšie použitie. Používanie predlžovacieho prívodu pre vonkajšie použitie obmedzuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- f) Ak sa používa elektrické náradie vo vlhkých priestoroch, používajte napájanie chránené prúdovým chráničom (RCD). Používanie RCD obmedzuje nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.

3) Bezpečnosť osôb

- a) Pri používaní elektrického náradia buďte pozorný, venujte pozornosť tomu, čo práve robíte, sústreďte sa a triezvo uvažujte. Nepracujte s elektrickým náradím ak ste unavený alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov. Chvilková nepozornosť pri používaní elektrického náradia môže spôsobiť vážne poranenie osôb.
- b) Používajte ochranné pomôcky. Vždy používajte ochranu očí. Ochranné pomôcky ako napr. respirátor, bezpečnostná obuv s protišmykovou úpravou, tvrdá pokrývka hlavy alebo ochrana sluchu, používané v súlade s podmienkami práce, znižujú nebezpečenstvo poranenia osôb.
- c) Vyvarujte sa neúmyselného spustenia. Ubezpečte sa, či je spínač pri zapojovaní vidlice do zásuvky alebo pri zasúvaní batérií či pri prenášaní náradia vypnutý. Prenášanie náradia s prstom na spínači alebo zapojovanie vidlice náradia so zapnutým spínačom môže byť príčinou nehôd.
- d) Pred zapnutím náradia odstráňte všetky nastavovacie nástroje alebo kľúče. Nastavovací nástroj alebo kľúč, ktorý ponecháte pripevnený k otáčajúcej sa časti elektrického náradia, môže byť príčinou poranenia osôb.
- e) Pracujte len tam, kam bezpečne dosiahnete. Vždy udržiajte stabilný postoj a rovnováhu. Budete tak lepšie ovládať elektrické náradie v nepredvídaných situáciách.
- f) Obliekajte sa vhodným spôsobom. Nepoužívajte voľné odevy ani šperky. Dbajte, aby vaše vlasy, odev a rukavice boli dostatočne ďaleko od pohybujúcich sa častí. Voľné odevy, šperky a dlhé vlasy môžu byť zachytené pohybujúcimi sa časťami.
- g) Ak sú k dispozícii prostriedky pre pripojenie zariadenia k odsávaniu a zberu prachu, zabezpečte, aby také zariadenia boli pripojené a správne používa-

né. Použitie týchto zariadení môže obmedziť nebezpečenstvá spôsobené vznikajúcim prachom.

- 4) Používanie elektrického náradia a starostlivosť o neho
 - a) Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte správne náradie, ktoré je určené pre vykonávanú prácu. Správne elektrické náradie bude lepšie a bezpečnejšie vykonávať prácu, pre ktorú bolo konštruované.
 - b) Nepoužívajte elektrické náradie, ktoré nie je možné zapnúť a vypnúť spínačom. Akékoľvek elektrické náradie, ktoré nie je možné ovládať spínačom, je nebezpečné a musí byť opravené.
 - c) Odpojujte náradie vyviahnutím vidlice zo sieťovej zásuvky alebo odpojením batérií pred akýmkoľvek nastavením, výmenou príslušenstva alebo pred uložením nepoužívaného elektrického náradia. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia obmedzujú nebezpečenstvo náhodného spustenia elektrického náradia.
 - d) Nepoužívané elektrické náradie ukladajte mimo dosah detí a nedovoľte osobám, ktoré neboli oboznamené s elektrickým náradím alebo s týmito pokynmi, aby náradie používali. Elektrické náradie je v rukách neskusených užívateľov nebezpečné.
 - e) Udržujte elektrické náradie. Kontrolujte nastavenie pohybujúcich sa častí a ich pohyblivosť, sústreďte sa na praskliny, zlomené súčasti a akékoľvek ďalšie okolnosti, ktoré môžu ohroziť funkciu elektrického náradia. Ak je náradie poškodené, pred ďalším používaním zabezpečte jeho opravu. Veľa nehôd je spôsobených nedostatočne udrzovaným elektrickým náradím.
 - f) Rezacie nástroje udržiavajte ostré a čisté. Správne udrzované a naostrené rezacie nástroje s menšou pravdepodobnosťou zachytia za materiál alebo sa zablokujú a práca s nimi sa jednoduchšie kontroluje.
 - g) Elektrické náradie, príslušenstvo, pracovné nástroje atď. používajte v súlade s týmito pokynmi a takým spôsobom, aký bol predpísaný pre konkrétne elektrické náradie, a to s ohľadom na dané podmienky práce a druh vykonávanej práce. Používanie elektrického náradia k vykonávaniu iných činností, ako pre aké bolo určené, môže viesť k nebezpečným situáciám.

5) Servis

- a) Opravy vášho elektrického náradia zverte kvalifikovanej osobe, ktorá bude používať identické náhradné diely. Týmto spôsobom bude zabezpečená rovnaká úroveň bezpečnosti elektrického náradia ako pred opravou.

Bezpečnostné pokyny pre vrtačky

- Používajte prídavné rukoväti dodávané s náradím. Strata kontroly môže spôsobiť zranenie.
- Pri vykonávaní takej práce, pri ktorej by mohol nástroj natrať na skryté elektrické vedenia alebo zasiahnuť vlastnú prívodnú šnúru náradia, držte náradie len za izolované plochy rukoväti. Kontakt s elektrickým vedením, ktoré je pod napätím, môže dostať pod napätie aj kovové súčasti náradia a spôsobí zásah elektrickým prúdom.

Informácie o hlučnosti a vibráciách

Hodnoty boli namerané v súlade s EN 60745.

Hladina akustického tlaku $L_{pA} = 87\text{dB (A)}$.

Nepresnosť meraní $K = 1,5\text{ dB (A)}$.

POZOR! Pri práci vzniká hluk!
Používajte ochranu sluchu!

Hodnota vibrácií $a_{h,v}$ (súčet vektorov v troch smeroch) a nepresnosť K zistené podľa EN 60745:

Vrútenie $a_{h,v} = 0,81\text{ m/s}^2$

Nepresnosť merania $K = 1,5\text{ m/s}^2$

Uvedené hodnoty vibrácií a hlučnosti boli zmerané podľa skúšobných podmienok uvedených v EN 60745 a slúžia pre porovnanie náradia. Sú vhodné taktiež pre predbežné posúdenie zaťaženia vibráciami a hlukom pri použití náradia. Uvedené hodnoty vibrácií a hlučnosti sa vzťahujú k hlavnému použitiu elektrického náradia. Pri inom použití elektrického náradia, s inými nástrojmi alebo pri nedostatočnej údržbe sa zaťaženie vibráciami a hlukom môže počas celého pracovného času výrazne zvýšiť.

Pre presné posúdenie počas dopredu stanoveného pracovného času je nutné zohľadniť taktiež čas chodu náradia na voľnobeh a vypnutie náradia v rámci tohto času. Tým sa môže zaťaženie počas celého pracovného času výrazne znížiť.

Použitie

Stroj je určený výhradne pre vrútenie magnetických a nemagnetických kovov do maximálneho rozmeru, ktorý je uvedený v technických parametroch.

Za neurčené použitie ručí sám užívateľ.

Uvedenie do prevádzky a používanie

Nesprávne používanie môže spôsobiť poškodenie náradia. Dbajte preto týchto pokynov:

- Používajte vždy ostré vrtáky.
- Zaťažujte náradie tak, aby neprišlo ku veľkému zníženiu otáčok alebo ku zastaveniu stroja.

Prekontrolujte, či údaje na výrobnom štítku súhlasia so skutočným napätím zdroja prúdu. Prekontrolujte, či typ zástrčky zodpovedá typu zásuvky. Náradie určené pre 230 V sa smie pripojiť aj na 220/240 V.

POZOR! Nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom. Pred akoukoľvek manipuláciou so strojom vyťahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!

Upnutie nástroja

Jadrový vrták (1)

- Presvedčte sa, že stopka nástroja aj upínací otvor vo vretene sú čisté, zbavené hoblín, usadenín a podobne.
- Do jadrového vrtáka (1) zasuňte zodpovedajúci strediaci hrot (17).
- Povoľte upináciu skrutku (2b) šesťhranným kľúčom (18) na vretene stroja (2a), nasadte stopku jadrového vrtáka (1) do vretena a upináciu skrutku (2b) utiahnite.

Špirálový vrták s valcovou stopkou

- Pre upnutie špirálového vrtáka použite vrtačkové skľučovadlo, ktoré nasrktujete na adaptér (voliteľné príslušenstvo) a tento komplet nasledovne upnite do vretena (2a).

Vybratie nástroja

- Povoľte skrutku (2b) na vretene (2a) a nástroj vysuňte smerom dole

Dávkovač chladiacej kvapaliny (15)

- Nádržku na chladiacu kvapalinu nasadte na záves (13).
- Prívodnú hadičku chladiacej kvapaliny nasadte rýchlospojku (14) na prívod chladiacej kvapaliny (12) do stroja.

POZOR! Pri vrútení v inej ako vo zvislej polohe nie je možné chladiacu kvapalinu dávkovať pomocou pripojeného dávkovača chladiacej kvapaliny (15). Pred vrútením aj v jeho priebehu je treba obrobok aj vrták ošetrovať neriedenou pastou CIMTAP alebo vhodným rezným olejom v spreji.

Práca so strojom

Postavte stroj na požadované miesto. Riadte sa nižšie uvedenými pracovnými pokynmi.

- Zapnite magnet spínačom (11) - kontrolka v spínači sa rozsvieti. **Vyskúšajte ťahom za držadlo (5), či stroj na podklade drží!**
- Otvorte ventil (16) na prívodnej hadičke chladiacej kvapaliny. (Pre vrútenie vo zvislej polohe.)
- Zapnite stroj spínačom (10) - zelené tlačidlo (I).
- Posúvajte pomocou páky vrták k obrobku.

Strediaci hrot (17) funguje súčasne ako uzáver chladiacej sústavy. Len čo sa strediaci hrot oprie o materiál, je možné dávkovať chladiacu kvapalinu z nádržky.

Ochrana proti nechcenému zopnutiu

Z bezpečnostných dôvodov má stroj ochranu proti nechcenému zopnutiu. Ak sa vypne magnet, či už spínačom alebo v dôsledku výpadku prúdu, je po zapnutí magnetu nutné znovu zapnúť motor.

Pracovné pokyny

Magnet

Pridržavacia sila magnetu závisí od nerovnosti podkladu. Ak je povrch lakovaný, pozinkovaný, nerovný alebo hrdzavý, môže byť účinnosť magnetu znížená.

Aby magnet čo najlepšie účinkoval, musia byť splnené nasledujúce podmienky:

Podklad musí byť magnetický!

- Podklad aj magnet musia byť čisté, zbavené mastnoty a ďalších nečistôt.

Podklad musí byť rovný!

- Magnet najlepšie účinkuje na nízkouhlíkových oceľiach, ktoré majú silu minimálne 20mm. Pri vrútení do tenších materiálov je potreba pod obrábaný materiál pripevniť dodatočnú oceľovú dosku s rozmermi minimálne 100×200×20 mm.

Vrútenie nemagnetických materiálov je možné iba s pomocou ďalších upevňovacích zariadení!

POZOR! Pri práci v inej ako zvislej polohe používajte vždy bezpečnostný pás (19). Stroj by mohol spadnúť, ak dôjde k výpadku prúdu alebo sa z iného dôvodu uvoľní magnet. Bezpečnostný pás (19) prevlečte držadlom stroja (5), aby nemohol vyklznuť!

Chladienie

Používajte vždy dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny, napríklad reznú pastu CIMTAP riedenú vodou v pome-

re 1:4. Pracujte s pripojenou nádržkou na chladiacu kvapalinu (15). Chladiaca kvapalina je vnútorným vedením privádzaná až ku obrobku.



Pozor! Pri vrtaní v inej ako vo zvislej polohe nie je možné chladiacu kvapalinu dávkovať pomocou pripojeného dávkovača chladiacej kvapaliny (15). Pred vrtaním aj v jeho priebehu je treba obrobok aj vrták ošetrovať neriedenou pastou CIMTAP alebo vhodným rezným olejom v spreji.

Vrtanie

Vrtanie jadrovými vrtákmi (1) nevyžaduje veľkú silu posuvu. Zvýšením tlaku na páku posuvu sa práca neurýchli, iba sa zvýši opotrebenie nástroja a stroj je preťažovaný.



Pozor! Pri vrtaní nepoužívajte rukavice. Rukavica by mohla byť zachytená vrtákom!

V priebehu vrtania neodstraňujte hobliny! Počkajte, až sa stroj po vypnutí úplne zastaví. Pri odstraňovaní hoblín použite rukavice!



Pozor! Pri práci na rebríku, lešení a podobne, musí byť obsluha stroja zabezpečená proti pádu. Pri výpadku prúdu sa stroj môže rozkývať a spôsobiť pád obsluhy!

Údržba a servis



Pozor! Nebezpečenstvo poranenia elektrickým prúdom. Pred akoukoľvek manipuláciou so strojom vyťahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky!

- Vetracie otvory (7) krytu motora sa nesmú upchat.
- Asi po 200 hodinách prevádzky sa musia vykonať nasledujúce práce:
 - Kontrola dĺžky kief. Kefy kratšie ako 5 mm vymeňte.
 - Asi po 200 hodinách prevádzky vykonajte výmenu mazacieho tuku.



Pozor! So zretelom na bezpečnosť pred úrazom elektrickým prúdom a zachovaniu triedy ochrany, sa musia všetky práce údržby a servisu, ktoré vyžadujú demontáž kapoty stroja, robiť iba v autorizovanom servisnom stredisku!

Aktuálny zoznam autorizovaných servisov nájdete na našich webových stránkach www.narex.cz v sekcii „Servisné miesta“.

Skladovanie

Zabalený stroj je možné skladovať v suchom sklade bez vytápania, kde teplota neklesne pod -5 °C.

Nezabalený stroj uchovávajte iba v suchom sklade, kde teplota neklesne pod +5 °C a kde bude zabránené náhlym zmenám teploty.

Recyklácia

Elektronáradie, príslušenstvo a obaly by mali byť dodané k opätovnému zhodnoteniu, ktoré nepoškodzuje životné prostredie.

Len pre krajiny EU:

Nevyhadzujte elektronáradie do domového odpadu!

Podľa európskej smernice 2002/96/ES o starých elektrických a elektronických zariadeniach a jej presadení v národných zákonoch musí byť neupotrebitelné rozobrané elektronáradie zhromaždené k opätovnému zhodnoteniu, ktoré nepoškodzuje životné prostredie.

Záruka

Pre naše stroje poskytujeme záruku na materiálové alebo výrobné chyby podľa zákonných ustanovení danej krajiny, minimálne však 12 mesiacov. V štátoch Európskej únie je záručná lehota 24 mesiacov pri výhradne súkromnom používaní (preukázanie faktúrou alebo dodacím listom).

Škody vyplývajúce z prirodzeného opotrebenia, preťažovania, nesprávneho zaobchádzania, resp. škody zavinené používateľom alebo spôsobené použitím v rozpore s návodom na obsluhu, alebo škody, ktoré boli pri nákupe známe, sú zo záruky vylúčené.

Reklamácie môžu byť uznané, ak bude stroj v nezobraťom stave zaslaný späť dodávateľovi alebo autorizovanému stredisku NAREX. Dobré si uschovajte návod na obsluhu, bezpečnostné pokyny, zoznam náhradných dielcov a doklad o vždy dané aktuálne záručné podmienky výrobcu.

Poznámka

Na základe neustáleho výskumu a vývoja sú vyhradené zmeny tu uvedených technických údajov.

Vyhlasenie o zhode

Vyhlasujeme, že toto zariadenie spĺňa požiadavky nasledujúcich noriem asmerom.

Bezpečnosť:

EN 60745-1; EN 60745-2-1
Smernica 2006/42/EC

Elektromagnetická kompatibilita:

EN 50366; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2;
EN 61000-3-3
Smernica 2004/108/EC



Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Antonín Pomeisl
Konateľ spoločnosti
01. 10. 2013

Magnetic core drill EVM 32 Original operating manual (EN)

Table of contents	Description of the device
Description of the device 12	1 Core drill bit (tool)*
Technical Specification 12	2a.....Spindle
General Power Tool Safety Warnings..... 12	2b ...Clamping screw
Special safety instructions for drills 13	3.....Gearbox
Information about noise level and vibrations..... 13	4.....Motor
Use..... 14	5.....Handle
Putting into operation and use..... 14	6.....Lever
Protection from unintended switching 14	7.....Control panel
Working instructions..... 14	8.....Magnet
Maintenance and service 15	9.....Cross head
Storage 15	10 ...Motor switch
Environmental protection 15	11 ...Magnet switch
Warranty 15	12 ...Cooling liquid supply
Certificate of Conformity 15	13 ...Hanger
	14 ...Quick-coupling device
	15 ...Cooling liquid dispenser
	16 ...Valve
	17 ...Centre point
	18 ...Rectangular wrench SW4
	19 ...Safety belt
	*) Depicted or displayed accessories need not necessarily become the integral part of delivery.

Technical Specification

Model	EVM 32
Supply voltage	230 V
Mains frequency	50–60 Hz
Power input	900 W
Idle speed	600 rpm
On-load speed	450 rpm
Stroke	160 mm
Fixing	Weldon 19 mm
Drilling ø max.	
Helical drill bit	13 mm
Annular drill bit	32 mm
Dimensions (length × width × height)	269×163×310/470 mm
Magnet base dimensions (length × width)	168×84 mm
Weight	12.0 kg
Class of protection	I

General Power Tool Safety Warnings



WARNING! Read all safety warnings and all instructions. Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference!

The term “power tool” in the warnings refers to your mains-operated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1) Work area safety

- a) **Keep work area clean and well lit.** Cluttered or dark areas invite accidents.
- b) **Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liq-**

uids, gases or dust. Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

- c) **Keep children and bystanders away while operating a power tool.** Distractions can cause you to lose control.

2) Electrical safety

- a) **Power tool plugs must match the outlet. Never modify the plug in any way. Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.** Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.
- b) **Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.** There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.
- c) **Do not expose power tools to rain or wet condi-**

tions. Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

- d) **Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts. Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.**
- e) **When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.**
- f) **If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply. Use of an RCD reduces the risk of electric shock.**

3) Personal safety

- a) **Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool. Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.**
- b) **Use personal protective equipment. Always wear eye protection. Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.**
- c) **Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off-position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool. Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.**
- d) **Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on. A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.**
- e) **Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This enables better control of the power tool in unexpected situations.**
- f) **Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.**
- g) **If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of dust collection can reduce dust-related hazards.**

4) Power tool use and care

- a) **Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application. The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.**
- b) **Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off. Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.**
- c) **Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools. Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.**
- d) **Store idle power tools out of the reach of children**

and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool. Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

- e) **Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation. If damaged, have the power tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained power tools.**
- f) **Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control..**
- g) **Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.**

5) Service

- a) **Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts. This will ensure that the safety of the power tool is maintained.**

Special safety instructions for drills

- **Use auxiliary handle(s), if supplied with the tool. Loss of control can cause personal injury.**
- **Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord. Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.**

Information about noise level and vibrations

The values have been measured in conformity with EN 60745.

Acoustic pressure level $L_{pA} = 87$ dB (A).

In accuracy of measurements $K = 1.5$ dB (A).



ATTENTION! Noise is generated during work!

Use ear protection!

Vibration emission value a_h (vector sum for three directions) and uncertainty K measured in accordance with EN 60745:

Drilling $a_{hd} = 0.81$ m/s²

In accuracy of measurements $K = 1.5$ m/s²

The emission values specified (vibration, noise) were measured in accordance with the test conditions stipulated in EN 60745 and are intended for machine comparisons. They are also used for making preliminary estimates regarding vibration and noise loads during operation.

The emission values specified refer to the main applications for which the power tool is used. If the electric power tool is used for other applications, with other tools or is not maintained sufficiently prior to operation, however, the vibration and noise load may be higher when the tool is used.

Take into account any machine idling times and downtimes to estimate these values more accurately for a spec-

ified time period. This may significantly reduce the load during the machine operating period.

Use

The device is intended only and exclusively for drilling of magnetic and non-magnetic metals up to the max. dimensions shown in the technical parameters.

User is responsible for unintended or improper applications.

Putting into operation and use

Incorrect use can result in damage of the device. The following instructions have to be observed:

- Always use sharp drill bits.
- Load the device so to avoid high reduction of revolution or even stop of the device.

Check whether the data on the rating plate conform to the real voltage of the power supply source. Check whether the plug type conforms to the socket. The device intended for 230 V can be also connected to 220/240 V.



Attention! Risk of electric shock. Prior to any handling operation disconnect the main plug from the socket!

Tool clamping

Core drill bit (1)

- Make sure that the tool shank and the clamping hole in the spindle are clean, free from any metal chips/drillings, impurities, etc.
- Insert the corresponding centre point (17) into the annular drill bit (1).
- Loosen the clamping screw (2b) on device spindle (2a), using the rectangular wrench (18), insert the annular drill bit shank (1) into the spindle and tighten the clamping screw (2b).

Helical drill bit with straight shank

- Use the drill chuck for fixing the helical drill bit; screw the drill chuck on the adapter (optional accessories) and clamp this assembly into the spindle (2a).

Tool removal

- Loosen the screw (2b) on the spindle (2a) and remove the tool downwards

Cooling liquid dispenser (15)

- Put the cooling liquid tank on the hanger (13).
- Connect the cooling liquid dispensing tube to the cooling liquid supply (12) using the quick-coupling device (14).



Attention! For the connected cooling liquid dispenser (15) to work, it is required to drill in vertical position. Both workpiece and drill bit require treatment with CIMPTAP paste or suitable cutting oil spray before/after/during drilling.

Work with the device

Set the device on the requested place. Observe the working instructions stipulated below.

- Activate the magnet, using the switch (11) – pilot lamp in the switch is on. **Check by pulling the handle (5), whether or not the device is fixed on the bed (base)!**
- Open the valve (16) in the cooling liquid supply. (Drilling in vertical position.)

- Start the device by pressing the switch (10) – green button (I).

- Move the drill towards the workpiece, using the lever.

The centre point (17) also plays the role of the cooling system seal (cover). As soon as the centre point leans on the material, the cooling liquid can be dosed from the tank.

Protection from unintended switching

For safety reasons the device is equipped by protection from unintended switching. If the magnet is deactivated – either by the switch or due to power blackout, after its activation the motor has to be restarted.

Working instructions

Magnet

Clamping force of the magnet depends on properties of the base. If the surface is lacquered, galvanized, uneven or rusty, magnet efficacy can be reduced.

To reach the maximum magnet efficacy, the following conditions have to be met:

The base must be magnetic!

- Both the base and the magnet must be clean, free from any fat and other impurities.

The base must be flat!

- The best magnet efficacy is reached with low-carbon (mild) steels min. 20 mm thick. When drilling into thinner materials, the adequate steel plate with the min. dimensions of 100×200×20 mm has to be fixed under the machined material.

Drilling of non-magnetic materials is possible only using other fixing and clamping devices!



Attention! When working in the position other than the vertical one, do use the safety belt (19). The device could fall in case of power blackout or if the magnet is loosened for another reason. Push the safety belt (19) through the device handle (5) to avoid its slipping out!

Cooling

Always use adequate cooling liquid quantity, e.g. the cutting paste CIMTAP diluted by water in the 1:4 ratio. Work with the connected cooling liquid tank (15). The cooling liquid is distributed up to the workpiece.



Attention! For the connected cooling liquid dispenser (15) to work, it is required to drill in vertical position. Both workpiece and drill bit require treatment with CIMPTAP paste or suitable cutting oil spray before/after/during drilling.

Drilling

Drilling by core drill bits (1) does not request high feed force. By applying high pressure on the feed lever, work will not be accelerated, but the tool will be worn prematurely and the machine overloaded.



Attention! Do not use gloves when drilling, the glove could be caught by the drill bit!

Do not remove chips when drilling! Wait until the device is stopped completely. Use gloves when removing chips!



Attention! When working on a ladder, scaffolds, etc., the device operator must be protected from falling. In case of power blackout the device can start swinging and cause fall of the operator!

Maintenance and service



Attention! Risk of el. shock. Prior to start any operation, pull the plug out of the socket!

- The vent holes (7) of the engine cover must not get plugged.
- After about 200 hours of operation the following works need to be done:
 - Check of the brushes length Brushes shorter than 5 mm must be replaced with new ones.
 - Exchange of lubricating grease in the gearbox and bearings.

To keep the protection class the machine needs to be checked in terms of safety, and therefore these works must be carried out in an authorised electric workshop holding the relevant licence to perform these kinds of activities.



Attention! With respect to protection from el. shock and preservation of the class of protection, all maintenance and service operations requesting jig saw case removal must be performed by the authorized service centre only!

The current list of authorized service centres can be found at our website www.narex.cz, section "Service Centres".

Storage

Packed appliance may be stored in dry, unheated storage place with temperature not lower than -5 °C.

Unpacked appliance should be stored only in dry storage place with temperature not lower than +5 °C with exclusion of all sudden temperature changes.

Environmental protection

Power tools, accessories and packaging should be sorted for environmental-friendly recy.

Only for EU countries:

Do not dispose of power tools into household waste!

According to the European Directive 2002/96/EC on waste electrical and electronic equipment and its incorporation into national law, power tools that are no longer suitable for must be separately collected and sent for recovery in an environmental-friendly manner.

Warranty

Our equipment is under warranty for at least 12 months with regard to material or production faults in accordance with national legislation. In the EU countries, the warranty period for exclusively private use is 24 months (an invoice or delivery note is required as proof of purchase).

Damage resulting from, in particular, normal wear and tear, overloading, improper handling, or caused by the user or other damage caused by not following the operating instructions, or any fault acknowledged at the time of purchase, is not covered by the warranty.

Complaints will only be acknowledged if the equipment has not been dismantled before being sent back to the suppliers or to an authorised NAREX customer support workshop. Store the operating instructions, safety notes, spare parts list and proof of purchase in a safe place. In addition, the manufacturer's current warranty conditions apply.

Note

Due to continuous research and development work, we reserve the right to make changes to the technical content of this documentation.

Certificate of Conformity

We declare that the device meets requirements of the following standards and directives.

Safety:

EN 60745-1; EN 60745-2-1

Directive 2006/42/EC

Electromagnetic compatibility:

EN 50366; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2;

EN 61000-3-3

Directive 2004/108/EC



Narex s.r.o.
Chelčického 1932
470 01 Česká Lípa

Antonín Pomeisl
CEO of the company
01.10.2013

Aktuální seznam autorizovaných servisů naleznete na našich webových stránkách www.narex.cz v sekci „**Servisní místa**“.
 Aktuální zoznam autorizovaných servisov nájdete na našich webových stránkach www.narex.cz v sekcii „**Servisné miesta**“.
 The current list of authorized service centres can be found at our website www.narex.cz, section “**Service Centres**”.

ZÁRUČNÍ LIST

Výrobní číslo		Datum výroby	Kontroloval
Prodáno spotřebiteli	Dne	Razítko a podpis	
ZÁRUČNÍ OPRAVY			
Datum		Razítko a podpis	
Převzetí	Předání		

Narex s.r.o.

Chelčického 1932
 470 01 Česká Lípa
 Czech Republic

Tel.: +420 645 471-2; +420 645 227

Fax.: +420 487 823 207

E-mail: narex@narex.cz

www.narex.cz

